


リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年11月19日

リコール届出番号	外-3898	リコール開始日	令和6年11月19日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 問い合わせ先：ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
不具合の部位（部品名）	原動機（冷却水パイプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の冷却経路の一部である冷却水パイプにおいて、製造工程が不適切なため、パイプ接合部が溶接不良となっている。そのため、そのまま使用すると冷却水の圧力に耐えきれず、当該接合部から冷却水が漏れ、警告灯が点灯し、最悪の場合、オーバーヒートにより原動機が停止する。		
改善措置の内容	全車両、冷却水パイプを良品に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	3CA-L123WA	レンジローバースポーツ	SAL1A2AW3RA408492～SAL1A2AW7RA422069 令和6年6月26日～令和6年9月3日	183	
	3CA-LK93WA	レンジローバー	SALKA9AW4RA242187～SALKA9AW4RA254422 令和6年6月26日～令和6年9月3日	91	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和5年10月28日～令和6年1月5日	(計274台)	

改善箇所説明図

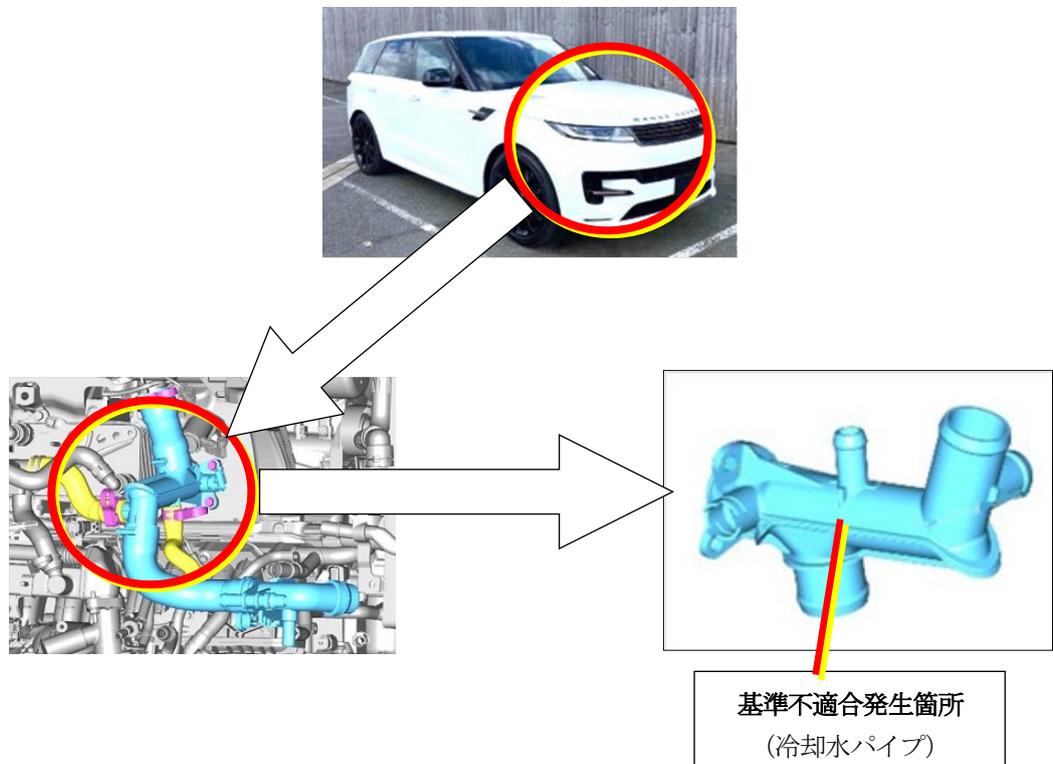

注： は、交換部分を示す。